

Diamond Aircraft Industries G.m.b.H N.A. Otto-Straße 5 A-2700 Wiener Neustadt Austria

SERVICE INFORMATION No. SI 42-169

NOTE: SI's are used only:
1) To distribute information from DAI to our customers.
2) To distribute applicable information/documents from our suppliers to our customers with additional information. Typically there is no revision service for SI's. Each new information or change of that will be sent along with a new SI.

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All DA 42 and DA 42 M aircraft equipped with TAE 125-02-99 engines

1.2 Subject:

Thielert Service Bulletin TM TAE 125-1015 P1, Initial Issue, Gearbox Oil Filling Plug ATA-Code: 71-00

1.3 Reason:

Thielert Aircraft Engines GmbH has issued the Service Bulletin TM TAE 125-1015 P1, Initial Issue, which mandates an Inspection of the Gearbox Oil Filling Plug at certain gearbox serial numbers.

1.4 Information:

For detailed technical information see the mentioned Thielert Service Bulletin which is applicable without any further additions or restrictions.

II. OTHERS

The Thielert Service Bulletin TM TAE 125-1015 P1, Initial Issue is attached to this SI.

In case of doubt contact Thielert Aircraft Engines GmbH.



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1015 P1; Initial Issue

Technische Mitteilung / Service Bulletin

PRIORITY 1 – Safety

<u>Technische Mitteilung</u> <u>Nr. / Datum:</u>	TM TAE 125-1015 P1, Erstausgabe / 27.04.2012								
Service Bulletin No. / Date:	TM TAE 125-1015 P1, Initial Issue / April 27, 2012								
Betrifft:	Öleinfü	illschrau	be Getri	ebe					
Subject:		ox oil filli							
			01 0						
<u>Betroffenes</u> Luftfahrtgerät:	TAE 12	25-02-99	(CENT	URION 2	2.0), TAE	E 125-02	2-114 (CI	ENTURI	ON 2.0S)
Type affected:	TAE 1	25-02-99	(CENT	URION	2.0), TAB	E 125-02	2-114 (Cl	ENTURI	ON 2.0S)
Betroffene Geräte-Nr.:	Getriek	pe mit de	n Serier	nnumme	rn				
	00011	00013	00023	00047	00058	00065	00070	00071	00074
	00102	00113	00118	00133	00138	00141	00143	00146	00149
	00150	00160	00166	00173	00177	00185	00190	00211	00212
	00216	00229	00237	00244	00253	00291	00293	00307	00329
	00331	00338	00359	00361	00364	00375	00410	00412	00419
	00428	00433	00434	00441	00462	00468	00479	00484	00486
	00489	00496	00501	00505	00507	00514	00517	00537	00555
	00590	00591	00592	00599	00614	00622	00627	00629	00632
	00635	00640	00650	00664	00667	00675	00676	00697	00699
	00705	00718	00728	00729	00759	00763	00764	00767	00783
	00786	00788	00792	00806	00811	00826	00827	00835	00847
	00848	00850	00853	00857	00865	00868	00891	00894	00904
	00912	00942	00946	00948	00949	00950	00954	00965	00969
	00970	00976	00977	00983	00984	00989	00998	00999	01001
	01010	01022	01024	01036	01039	01041	01045	01050	01053
Checked		State of the second		Approve	d				NCRAFT ENGINES GMBH
11	14	/			1	\sum	1	THEFE	01053 NCRNFT ENGINES GMBH Ne of RINNON HIPESS
C. Rudolph, CVE	10	/		D. Hartur	ng, Office	of Airwor	thiness	X	AND AND AND
Ersetzt Technische Mitteil	una Nr	/ Datum	•			V		Decigin	ASA PART 21 SUBLISE THE
-			·						Page 1 / 12
Replaces Service Bulletin -	No. / Da	ate:						'	

THIELERT		Ρ	Aircrat lataner Lichter	strass	e 14	ny	Fax: + www.c info@c	centurion-e	696-2912 ngines.com engines.com
						TM TA	E 125-10	015 P1; I	nitial Issue
	01050	01002	01004	01005	01007	01100	01102	01100	01111
	01059 01119	01093 01129		01095		01100 01195			
				01144			01215		
	01224	01228		01235		01241		01252	
		01259	01270		01274		01282		01284
	01294	01297		01308	01309			01314	
	01326	01329		01335		01343	01346		
	01355	01362	01366	01367	01368	01376	01380	01383	01400
	01411	01415	01427	01429		01431	01433		01438
	01439	01443	01445	01455	01459		01479	01485	01490
	01498	01502		01511		01532			01552
	01553	01554		01556	01557	01558	01559	01560	01562
	01563		01565	01566	01567	01568	01569	01570	01571
	01572	01574		01576	01577	01578	01579	01580	01581
	01582		01594	01596	01597		01599	01601	01602
	01603		01606	01607	01608	01609	01610	01612	01613
		01615		01617		01619	01620	01621	01622
	01624	01625	01626	01627	01628				
Models affected:	All gea	rboxes v	vith S/N						
	00011	00013	00023	00047	00058	00065	00070	00071	00074
	00102	00113	00118	00133	00138	00141	00143	00146	00149
	00150	00160	00166	00173	00177	00185	00190	00211	00212
	00216	00229	00237	00244	00253	00291	00293	00307	00329
	00331	00338	00359	00361	00364	00375	00410	00412	00419
	00428	00433	00434	00441	00462	00468	00479	00484	00486
	00489	00496	00501	00505	00507	00514	00517	00537	00555
	00590	00591	00592	00599	00614	00622	00627	00629	00632
	00635	00640	00650	00664	00667	00675	00676	00697	00699
	00705	00718	00728	00729	00759	00763	00764	00767	00783
	00786	00788	00792	00806	00811	00826	00827	00835	00847
	00848	00850	00853	00857	00865	00868	00891	00894	00904
	00912	00942	00946	00948	00949	00950	00954	00965	00969
	00970	00976	00977	00983	00984	00989	00998	00999	01001
	01010	01022	01024	01036	01039	01041	01045	01050	01053
	01059	01093	01094	01095	01097	01100	01103	01109	01111
	01119	01129	01143	01144	01159	01195	01215	01217	01221

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

Replaces Service Bulletin No. / Date:

Page 2 / 12

		Р	lataner	strass	nes Gm e 14 Germa	ny	Fax: +- www.c info@c	centurion-e	696-2912 ngines.com engines.com
						TM TAE	E 125-10	015 P1; I	nitial Issue
	01224	01228	01232	01235	01240	01241	01250	01252	01253
		01259			01274			01283	
		10 FC 20 TTO TAKEN	01304					01314	
		01329						01347	
	01355	01362						01383	
	01411							01435	
	01439				01459		01479		01490
	01498	01502	01503	01511	01516	01532	01548	01551	01552
	01553	01554	01555	01556	01557	01558	01559	01560	01562
	01563	01564	01565	01566	01567	01568	01569	01570	01571
	01572	01574	01575	01576	01577	01578	01579	01580	01581
	01582	01583	01594	01596	01597	01598	01599	01601	01602
	01603	01605	01606	01607	01608	01609	01610	01612	01613
	01614	01615	01616	01617	01618	01619	01620	01621	01622
	01624	01625	01626	01627	01628				
Einstufung:	Katego	rie P1 –	Sicherhe	əit					
Classification:	Category P1 – Safety								
Ausführung bis:	Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 100 Flugstunden oder mit der nächsten Wartung durchzuführen, maßgebend ist das ersteintreffende Ereignis.								
Time of Compliance:	Measures have to be accomplished within the next 100 flight hours or with the next maintenance, whichever occurs first.								
<u>Grund:</u>	Aufgrund einer Blockierung der Entlüftungsbohrung der Öleinfüllschraube kann es zu einem Ölverlust kommen. Der Ölverlust kann zum Durchrutschen der Kupplung und daraus folgend zum Leistungsverlust führen.								
Reason:	Possible oil leakage due to a blockage of the oil filling plug vent hole. The oil leakage can possibly result in a slipping clutch and finally in a loss of power.								

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

	Thielert Aircraft Engines GmbH Platanenstrasse 14Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com09350 Lichtenstein, Germanyinfo@centurion-engines.com
	TM TAE 125-1015 P1; Initial Issu
<u>Maßnahmen:</u>	 Die Öleinfüllschraube entfernen und prüfen, ob sich ein Span vor die Entlüftungsbohrung gesetzt hat. Siehe Bilder 1, 2, 3 und 4. <u>Wurde kein Span gefunden:</u> Die Öleinfülleinschraube wieder einsetzen und mit Sicherungsdraht sichern. Siehe auch OM-02-02, Anhang 13. <u>Anzugsmoment:</u> 35 Nm <u>Wurde ein Span gefunden:</u> Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden: Das Getriebe gemäß RM-02-02 Kapitel 72-10.01 oder 72-10.15 demontieren und die Radialwellendichtringe (an Kupplung und Propellerwelle) auf Undichtigkeit prüfen. Im Falle einer Undichtigkeit, muss das Getriebe getauscht werden Siehe Bilder 5 und 6. Ansonsten mit Schritt 4, fortfahren.
	Öleinfüllschraube



Bild 1

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

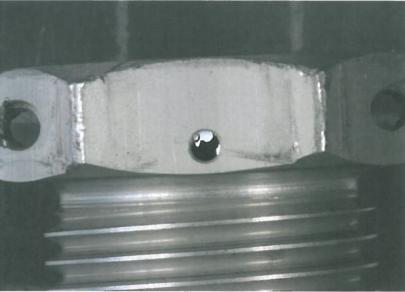


Bild 2 – Entlüftungsbohrung der Öleinfüllschraube



Bild 3 – Span innerhalb der Öleinfüllschraube

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:	
- Replaces Service Bulletin No. / Date:	Page 5 / 12
-	



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com



Bild 4 - Vergrößerung des Spans innerhalb der Öleinfüllschraube



Bild 5 - Beispiel eines verölten Getriebes

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:	
- Replaces Service Bulletin No. / Date:	Page 6 / 12
-	



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1015 P1; Initial Issue


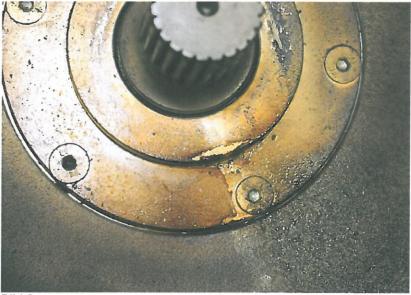


Bild 6

- 4. Wenn das Getriebe keine Undichtigkeiten aufweist, den Span mit geeigneten Mitteln entfernen.
- Hinweis: Die Bohrung muss frei und durchgängig sein.
 - Die Öleinfüllschraube wieder einsetzen und mit Sicherungsdraht sichern. Siehe auch OM-02-02, Anhang 13. Anzugsmoment: 35 Nm
 - 6. Einen Motortestlauf mit Datenaufzeichnung gemäß dem aktuellen OM-02-02 durchführen.
 - 7. Eine visuelle Sichtprüfung durchführen und auf Dichtigkeit prüfen.

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

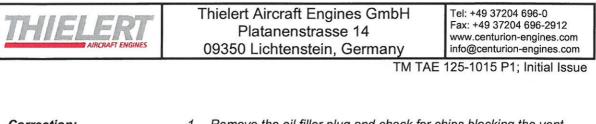

Correction:

- 1. Remove the oil filler plug and check for chips blocking the vent hole. See Fig. 1, 2, 3 and 4.
- 2. If no chip was found: Install the oil filler plug and secure it using lock wire. Refer also to OM-02-02 Annex 13. **Tightening Torque:** 35 Nm If a chip was found: The following steps must be performed:
- 3. Disassemble the gearbox in accordance with RM-02-02 Chapter 72-10.01 or 72-10.15 and check the radial shaft sealing rings (at the clutch and the propeller shaft) on leakage. In case of leakage the gearbox has to be exchanged. See Figures 5 and 6. Otherwise proceed to step 4.

Oil Filling Plug



Figure 1

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

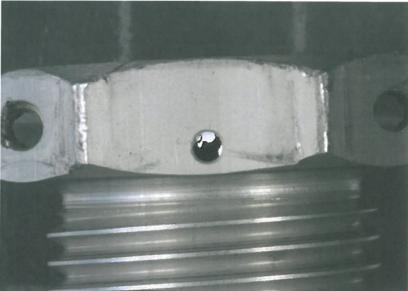


Figure 2 – Vent bore of the oil filler plug



Figure 3 – Chip inside of the oil filler plug

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:	
- Replaces Service Bulletin No. / Date: -	Page 9 / 12



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com



Figure 4 – Magnification of the chip inside of the oil filler plug



Figure 5 – Example for an oily gearbox

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:	
- Replaces Service Bulletin No. / Date:	Page 10 / 12
-	



Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.com info@centurion-engines.com

TM TAE 125-1015 P1; Initial Issue

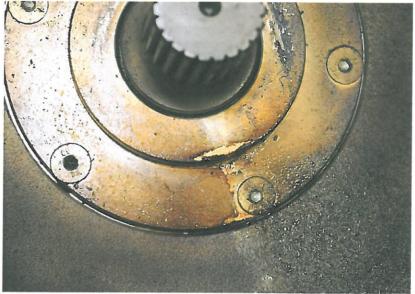


Figure 6

- 4. If the gearbox does not show any leakages, remove any chips using appropriate means.
- Note: The bore must be clear and continuous.
 - Install the oil filler plug and secure it using lock wire. Refer also to OM-02-02 Annex 13. Tightening Torque: 35 Nm
 - Carry out a ground run with data recording equipment in accordance with the current Operation and Maintenance Manual (OM-02-02).
 - 7. Carry out a visual inspection and check for leaks.

Bemerkungen:

Arbeitsaufwand:

Wenn das Getriebe überprüft und ggf. ausgetauscht werden muss: Gemäß der aktuellen Labor Allowance List

Gutschreibung:

Wenn das Getriebe getauscht werden muss: Auf Grundlage der aktuellen veröffentlichten Laufzeit des betroffenen Bauteils (gemäß OM-02-02, Kapitel 5 und 6) werden die Bauteilkosten und der Arbeitsaufwand für die nicht genutzte Laufzeit gutgeschrieben.

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:

THIELERT	Thielert Aircraft Engines GmbH Platanenstrasse 14 Tel: +49 37204 696-0 Fax: +49 37204 696-2912 www.centurion-engines.co			
AIRCRAFT ENGINES	09350 Lichtenstein, Germany	info@centurion-engines.com		
	TM TAE	125-1015 P1; Initial Issue		
Remarks:	Labor Effort:			
	If the gearbox must be checked and replaced as r In accordance with the labor allowance list.	necessary:		
	Credit:			
	If the gearbox must be replaced: Based on the current published service time of the OM-02-02, Chapter 5 and 6) the remaining useful credited for part(s) and labor effort.			
<u>Zulassung:</u>	Die technischen Informationen, die in diesem Dok wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Ge Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmig	enehmigung als		
Approval:	The technical information contained in this docum under the authority of EASA design Organisation EASA.21J.010.			

Replaces Service Bulletin No. / Date:

-