

h o f f m a n n

Flugzeugbau - Friesach Ges. m. b. H.

A-9322Hirt/Friesach
Telefon(04268)31 18
Telex42887

Blatt: 1
Blattt.: 2
Beilagen: 4

TECHNISCHE MITTEILUNG N r. 3

A u s g a b e 2

Betroffen: Mtorsegler Hoffmann H 36 "DIMONA", Werknummer 3601 - 3616
3618-3619, 3501-3503

Gegenstand: Sandwichschale des Tragflügels

Anlaß: Bei einem Stück des Musters wurde eine mangelhafte Verklebung zwischen GFK-Außenhaut und dem Stützstoff der Flügelschale festgestellt.

Maßnahmen:

1. Die höchstzulässige Fluggeschwindigkeit VNE ist auf 172 km/h zu beschränken. Hinweisschilder gemäß Beilage 1 sind am Datenschild und am Fahrtmesser anzubringen.
Im Flughandbuch ist nach Seite 01 die Seite 01a (Beilage 2) einzufügen.
2. Gemäß beiliegender Arbeitsanweisung (Beilage 3) sind Querzugversuche an der Sandwichschale durchzuführen.
3. Bei Feststellung einer befriedigenden Verklebung ist Maßnahme 1 aufzuheben.
4. Bei Feststellung einer mangelhaften Verklebung sind die Tragflügel einer umfassenden Prüfung im Herstellerwerk zu unterziehen.

Dringlichkeit: Maßnahme 1 : vor dem nächsten Flug
Maßnahme 2 : spätestens bis 28.2.1983
Maßnahme 4 : neuer Termin bis 30.4.1983

Gewicht und
Schwerpunktlage: Nicht betroffen

hoffmann

Flugzeugbau - Friesach Ges. m. b. H.

A-9322 Hirt/Friesach .
Telefon (0 42 68) 31 18
Telex 42 887

Blatt: 2
Blattz.: 2
Beilagen: 4

Hinweise:

Maßnahme 1 : ist von einer sachkundigen Person durchzuführen
und im Bordbuch zu bescheinigen

Maßnahme 2
und ggf. 3 : ist vom Hersteller, oder durch eine vom Hersteller
autorisierte Person durchzuführen und im Bordbuch
zu bescheinigen.

Maßnahme 4 : ist vom Hersteller durchzuführen

Friesach/Hirt, den **2. 2. 1983**

BAZ anerkannt am: 8. Feber 1983

Dipl.-Ing. Dieter Oppel



 