

Hoffmann Aircraft Gcs.m.b.H.  
Richard Neutra Gasse 5  
A-1214 Wien

T e c h n i s c h e M i t t e i l u n g 15/2

Betroffen: Alle WNr. des Musters H 36

Gegenstand: Vordere Höhenleitwerksbefestigung

Anlaß: Rißbildung im Gelenkstangenkopf

- Maßnahmen:
- 1) Inspektion der vorderen HLW-Befestigung (Gelenkstangenkopf SMXCP 10 M) auf Rißbildung im Gewinde und im Bereich des Gewindeauslaufs (Lupe !).  
Kontrolle der Kontermutter auf festsitz.
  - 2) Einbau eines modifizierten Gelenkstangenkopfes Hirschmann "SMXC 10 Sonderausführung" gemäß Arbeitsanweisung Nr. 7.

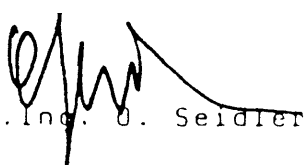
Dringlichkeit: Maßnahme 1: vor dem nächsten Flug.

Maßnahme 2: nach Durchführung von Maßnahme 1, innerhalb der nächsten 50 Betriebsstunden.

Gewicht u. Schwerpunktlage: nicht betroffen

**Hinweise:** Maßnahme 1 ist von einer sachkundigen Person durchzuführen.  
Maßnahme 2 muß von einem zugelassenen LfZ-Wart (Prüfer KL.3) durchgeführt, und im Bordbuch bescheinigt werden.

Wien, a 20.1.1987

  
Dipl.-Ing. U. Seidler

BAZ-anerkannt am:

06.02.1987

